


STAN ISTNIEJĄCY

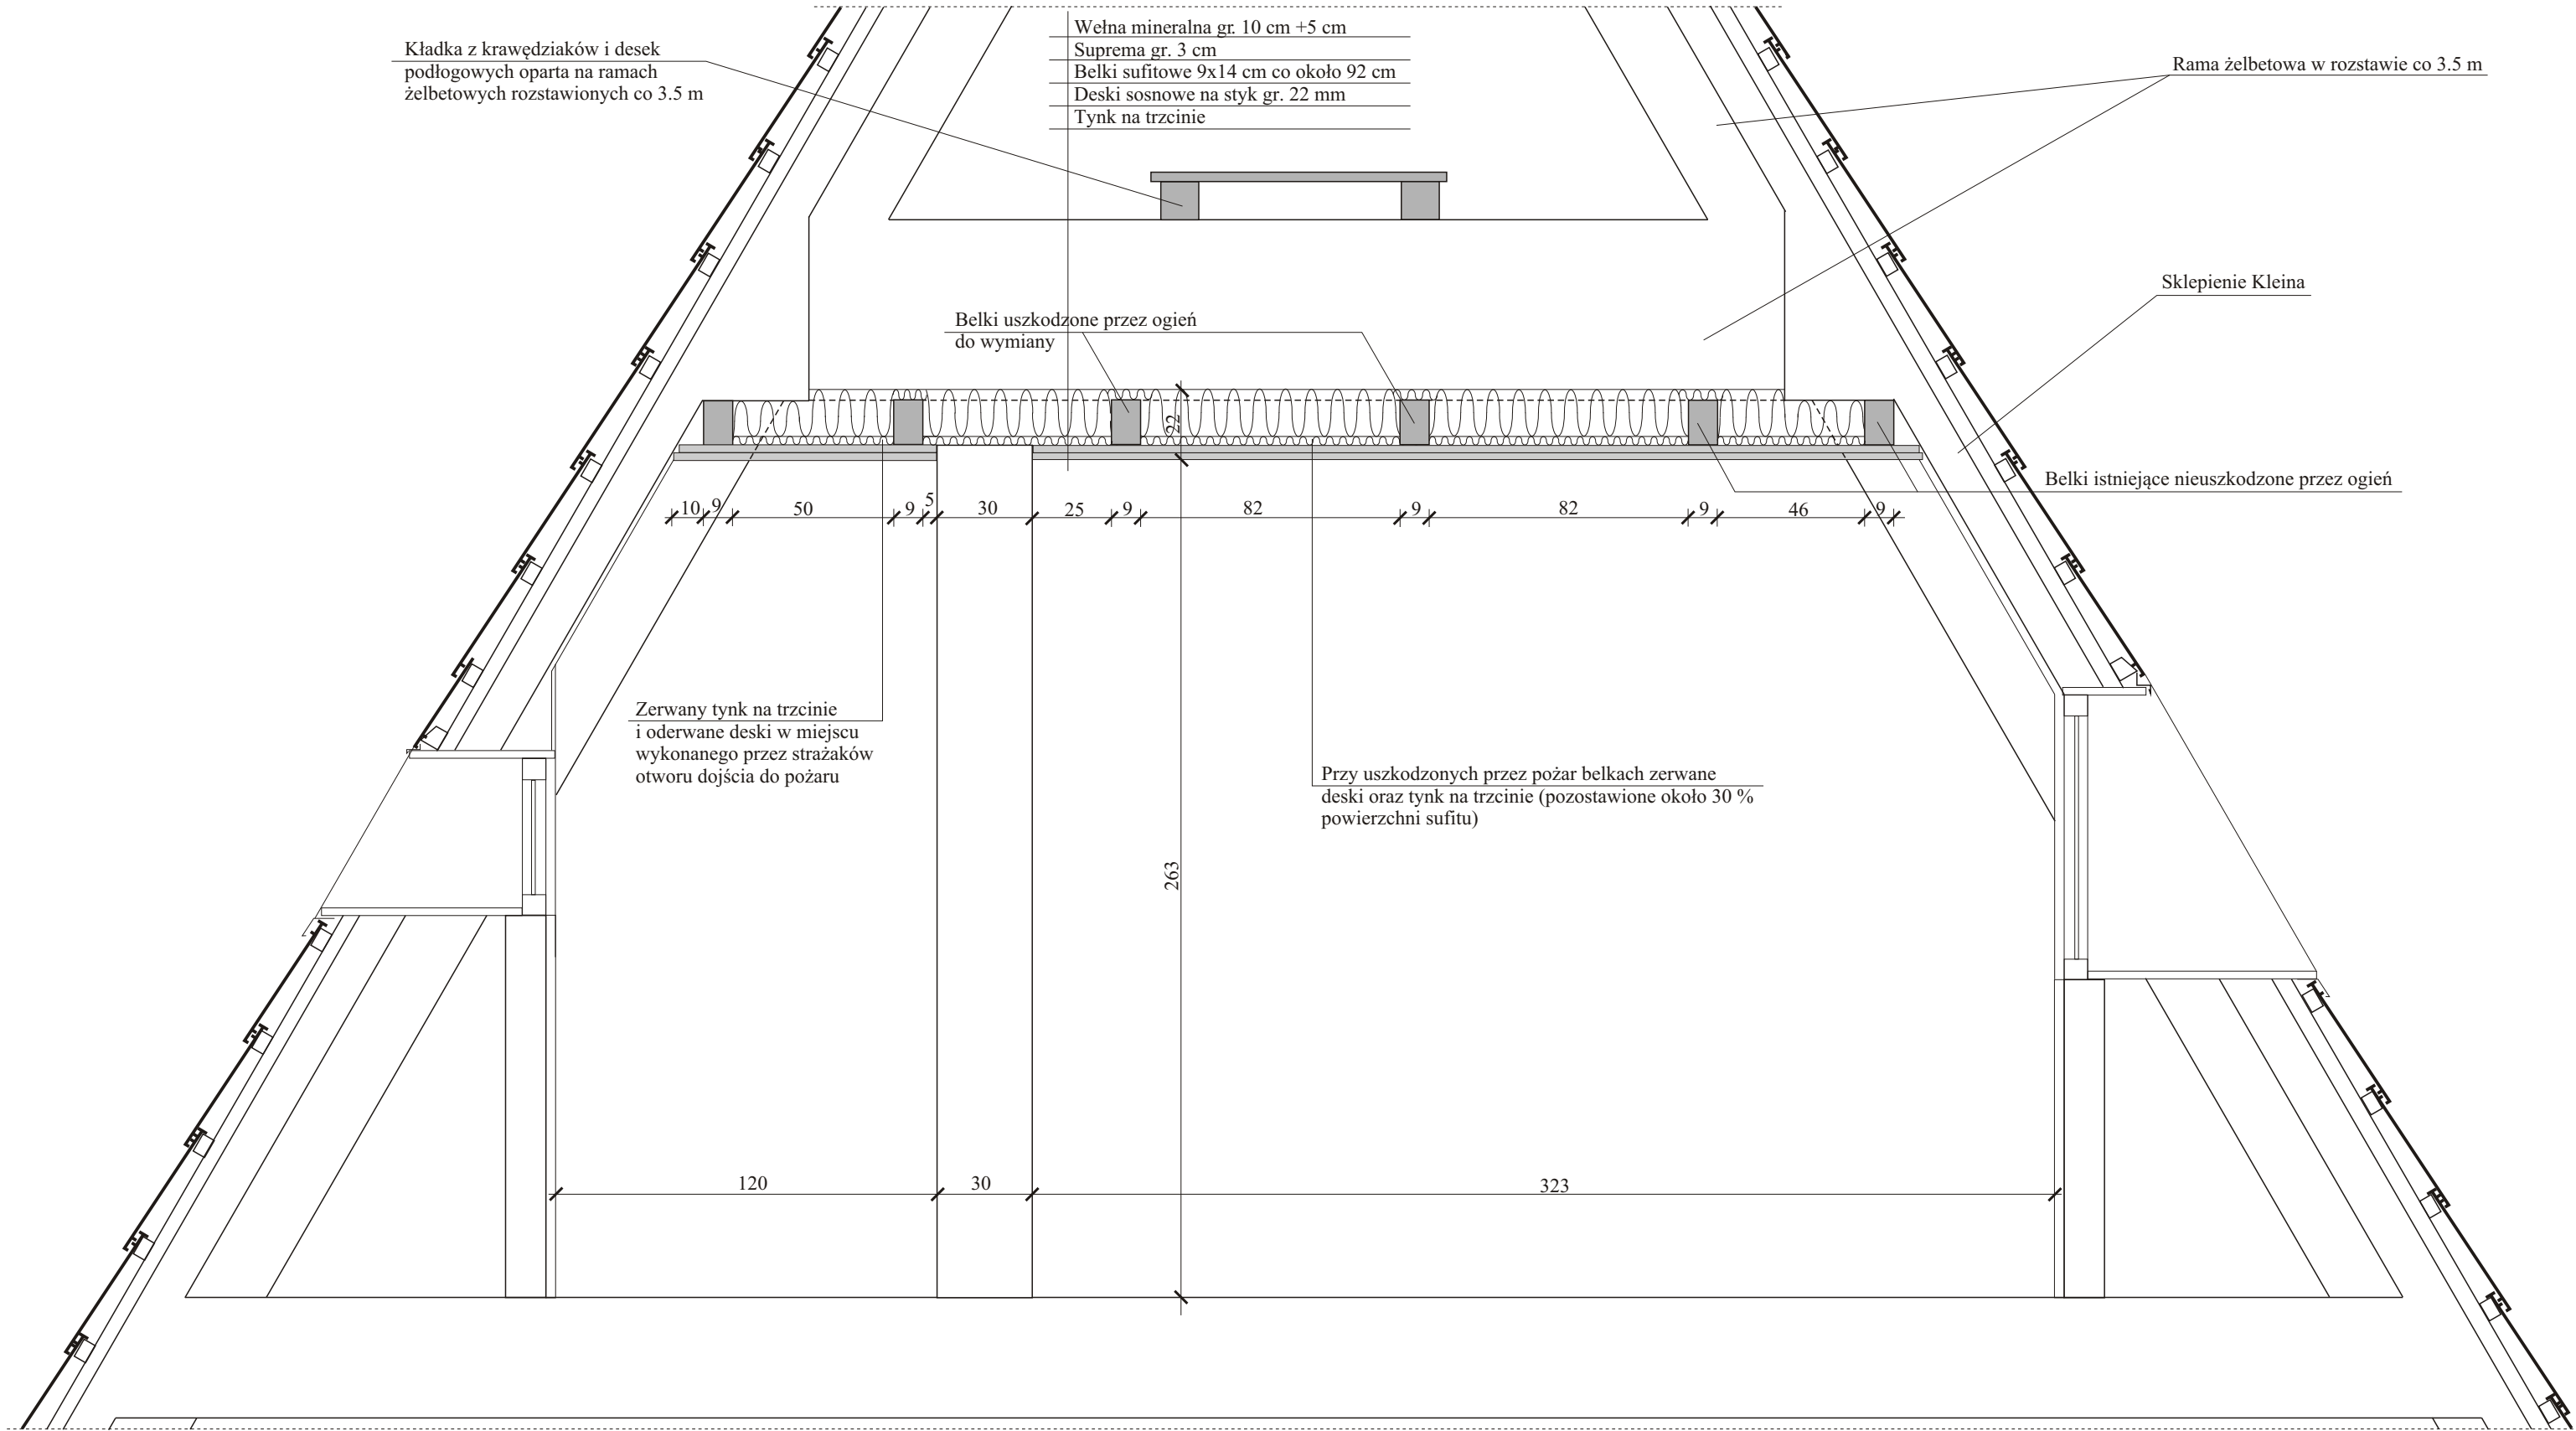

UWAGI:

- 1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami
- 2. Więźba dachowa złożona z ram żelbetonowych w rozstawie co 350 cm
- 3. Konstrukcja dachu - sklepienie Kleina
- 4. Konstrukcja sufitu podwieszonego złożona z belek drewnianych łączonych w pionie na nakładkę prostą i przytwierdzonych do ram żelbetonowych przy pomocy zabetonowanych w nich śrub M16
- 5. Do belek nośnych drewnianych przytwierdzone są deski sosnowe, stanowiące podkład pod tynk na trzcinie

Przekrój przez sufit nad lokalem mieszkalnym nr 29 przed naprawą

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO 51 85-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225	
OBIEKT		NAZWARYSUNKU	
Naprawa uszkodzeń sufitu drewnianego po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 29 w budynku wielorodzinnym przy ul. Świetlicowej nr 8 w Bydgoszczy		Przekrój przez sufit nad lokalem mieszkalnym nr 29 przed naprawą	
Branża budowlana	Nazwisko Projektanta		Podpis
Projektant	mgr inż.arch. A.Graczyk upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84		
Opracował	mgr inż. J.Głuchowski UAN-KZ-7210/270/89		24.01.2023
Sprawdził	inż. G. Wolszlegier WBPP-NB-7210/55/81		
Skala rysunku	1 : 20	Numer rysunku	4