


PRZEKRÓJ A-A skala 1:100

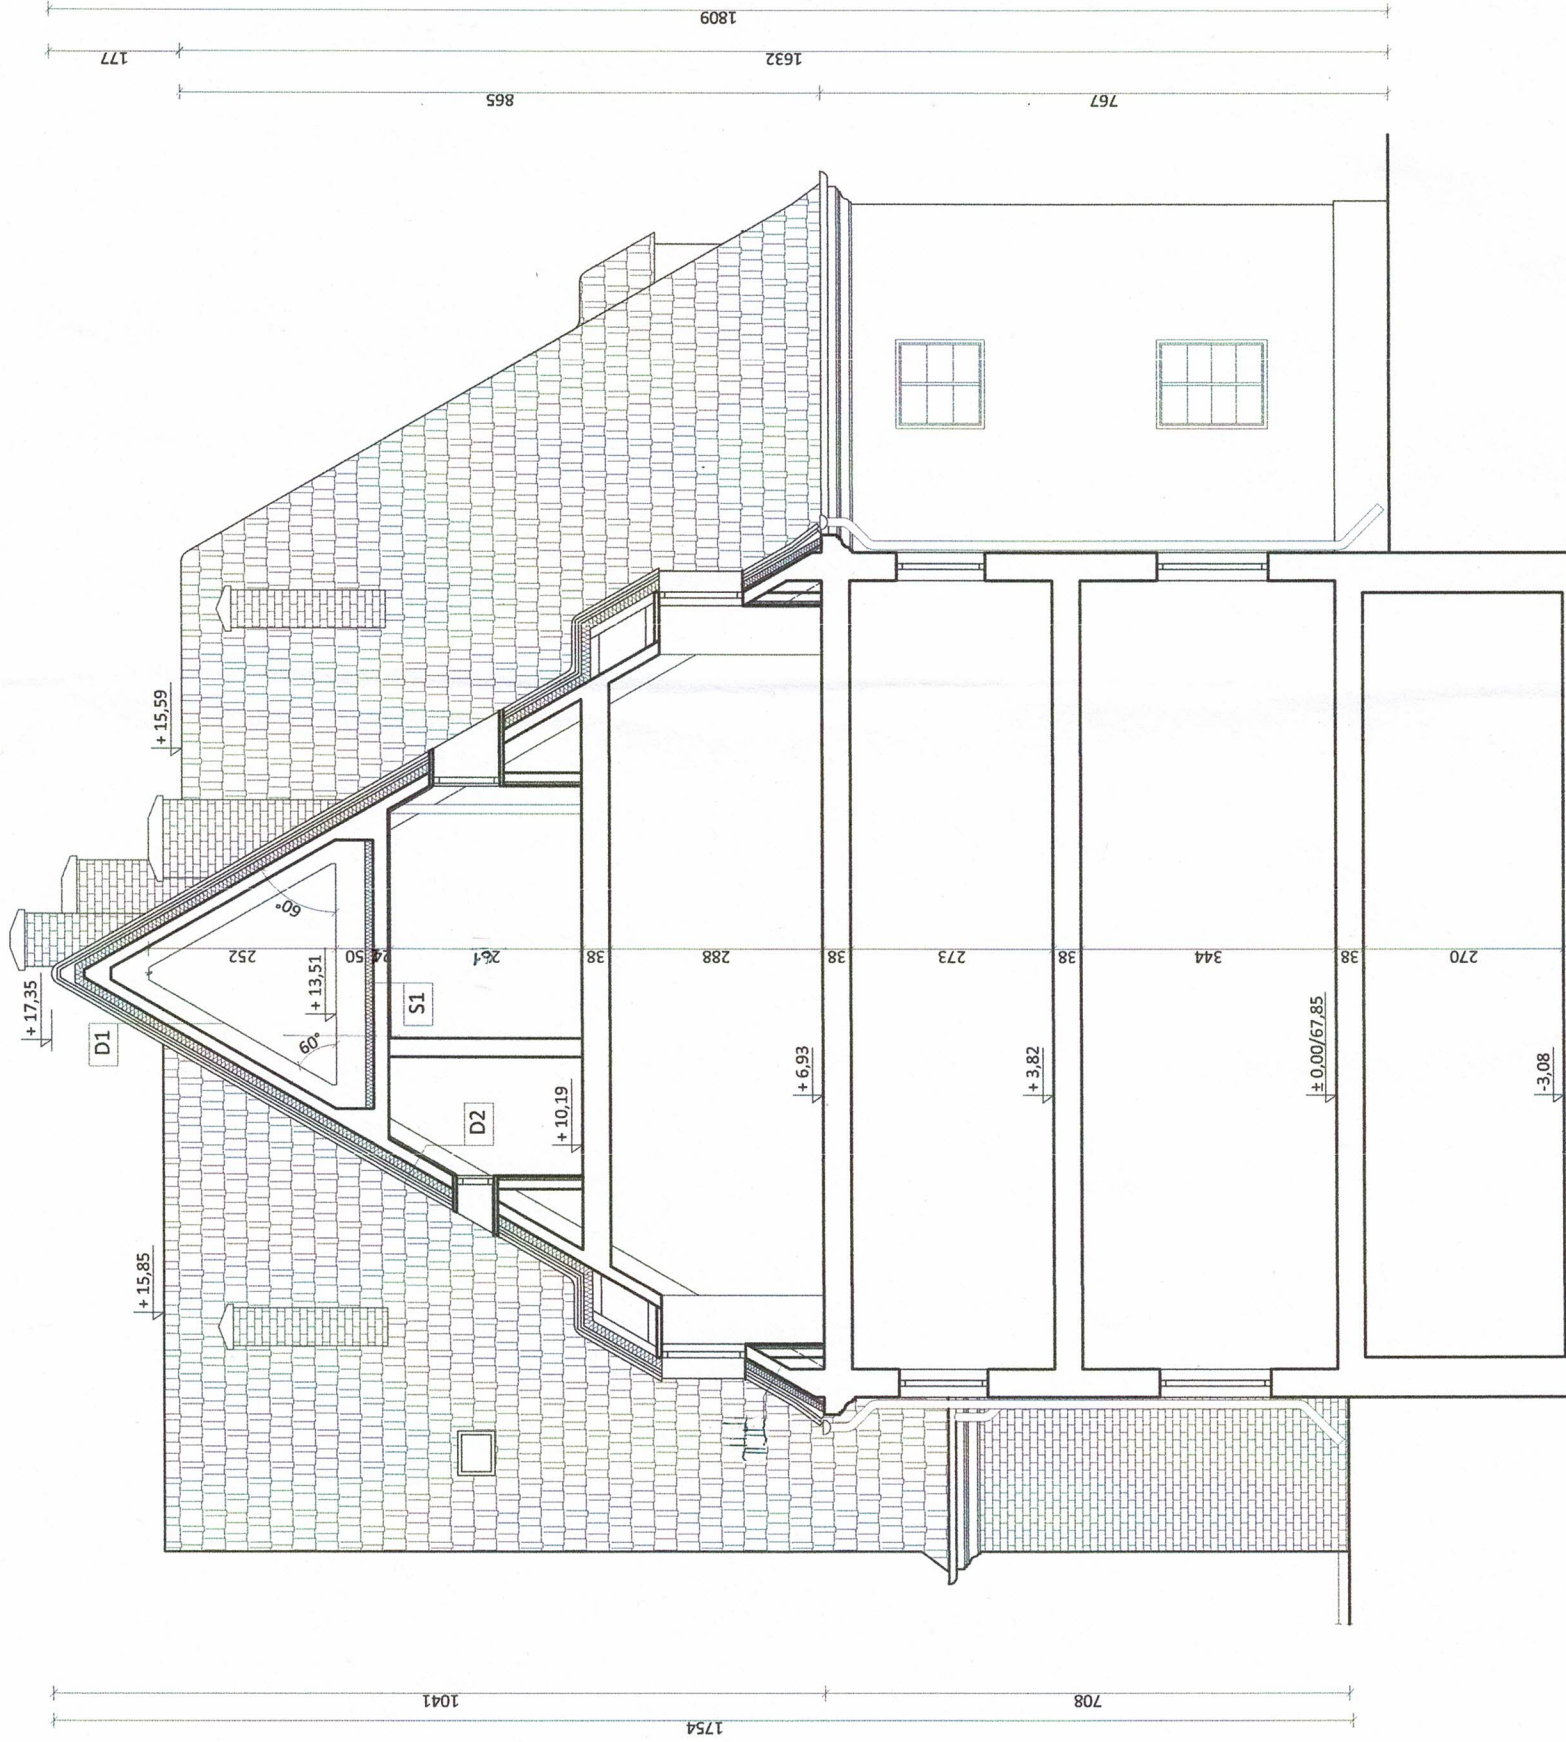

D1	DACH NAD PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM
	dachówka ceramiczna typu esówka
	łaty 4x6 cm
	kontrłaty 4x6 cm
	taśma bitum. uszczelniająca szer. 9 cm pod kontrłatę
	plyty PIR gr. 12 cm
	papa podkładowa elastomerobitumiczna
	bitumiczny środek gruntujący
	konstrukcja dachu - sklepienie kłosa
	rama żelbetowa w rozstawie ok. 3,50 m

D2	DACH NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM
	dachówka ceramiczna typu esówka
	łaty 4x6 cm
	kontrłaty 4x6 cm
	taśma bitum. uszczelniająca szer. 9 cm pod kontrłatę
	plyty PIR gr. 12 cm
	papa podkładowa elastomerobitumiczna
	bitumiczny środek gruntujący
	konstrukcja dachu - sklepienie kleina
	izolacja ciepła 4 cm
	rama żelbetonowa w rozstawie ok. 3.50 m
	tynek cem.- wap.

S1 STROP NAD LOKALEM MIESZKALNYM NR 29
 wełna mineralna gr. 15 cm o gęstości 10 kg/m³
 belki sufitowe 9x14 cm co około 92 cm
 suche, zabezpieczone p.poż. środkiem "Fobos-M4"
 folia paroszczelna
 ruszt typowy warstwowy z blachy stalowej ocynkowanej
 płyta g-k. gr. 12,5 mm ognioodporna

**Przekrój przez mieszkanie nr 29 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Świetlicowej 8
w Bydgoszczy**

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO, 51 83-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225	
OBIEKT	NAZWA RYSUNKU		
Naprawa uszkodzeń sufitu drewnianego po pożarze w lokalu mieszkalnym nr 29 w budynku wielorodzinnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Świeńdziejowej nr 8 w Bydgoszczy		Przekrój przez mieszkanie nr 29 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Świeńdziejowej 8 w Bydgoszczy	
Branża budowlana	Nazwisko projektanta	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. arch. A. Graczyk upr. bud. WB-PB-72/10/10/84		
Opracował	mgr inż. J. Głuchowski UAK-NK-Z-72/10/270/89		24.01. 2023
Sprawdził	inż. G. Woźniakiewicz WBPP-NB-72/10/55/81		
Skala rysunku	1 : 100	Numer rysunku	3